

ARMPOS 软件

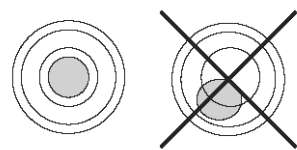
标定说明

目 录

1	调节水平.....	1
2	标定步骤.....	1
2.1	破坏铅封、进入工厂模式	1
2.2	重力加速度修正.....	3
2.3	砝码校准	4
2.4	零满重标定.....	6
2.5	线性学习	8
2.6	退出工厂模式	11

1 调节水平

- 将秤平放在工作台上，通过旋转四个秤脚，使秤盘上的水平仪中的气泡正好位于水平仪中央，从而使秤保持水平，再放上秤盘。

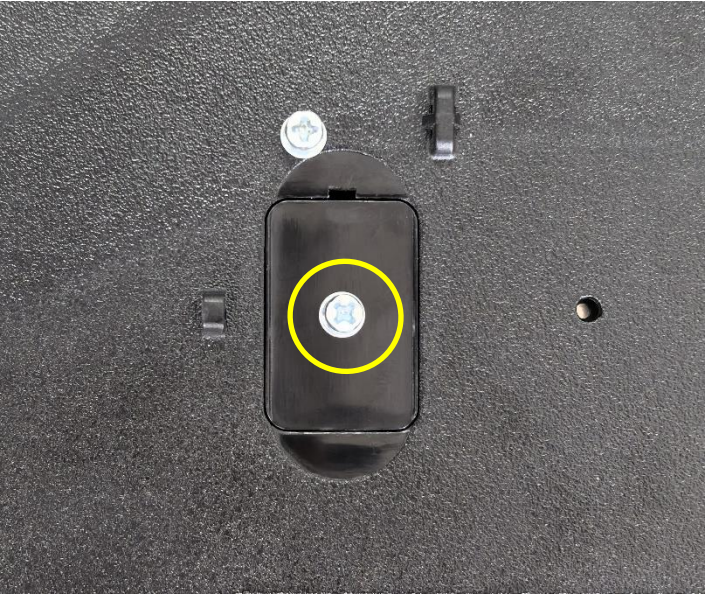
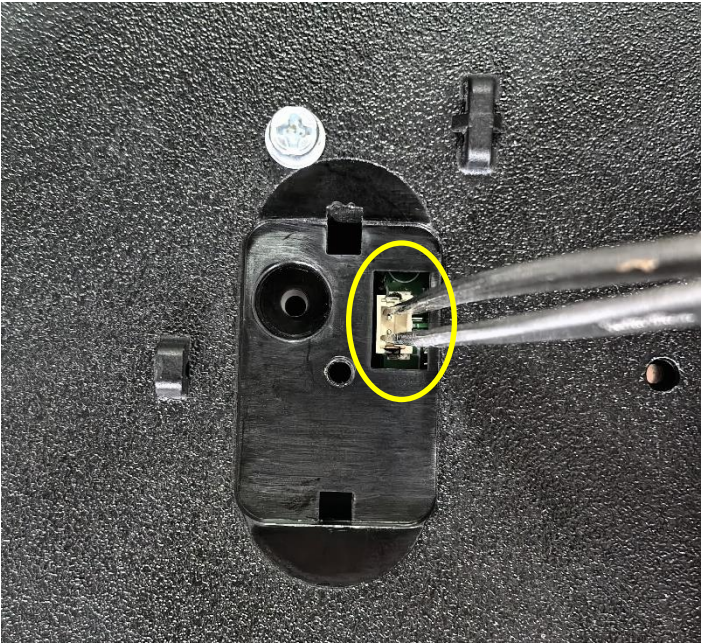


使水平仪气泡位于小圆圈内

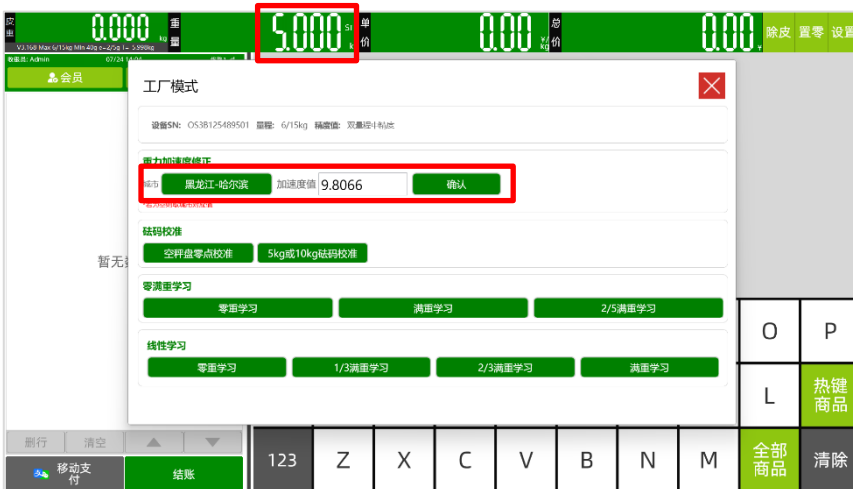
2 标定步骤

2.1 破坏铅封、进入工厂模式

序号	说明	操作/图示
1.	开机, 进入软件操作界面	
2.	将秤翻转至底部朝上, 找到秤铅封所在处	

3.	破坏铅封(钓鱼线铅封): 请使用钳子剪断钓鱼线,并取出钓鱼线和铅封块。 旋开铅封螺钉,打开铅封盖	
4.	使用金属物(如:镊子)对准铅封处的两个金属引脚,同时触碰两个金属引脚,对其进行短路,如图所示。	
5.	铅封破坏成功后,连按 6 次图中圈示的总价区域即可进入工厂模式,如图所示。	

2.2 重力加速度修正

序号	说明	图示
1.	根据 2.1 破坏铅封、进入工厂模式章节进入工厂模式	
2.	城市代码修正: 秤出厂默认校准地为厦门,如将秤寄送到哈尔滨使用,可通过选择城市代码“黑龙江-哈尔滨”,点击“确认”即可 重力加速度值修正: 如使用地所在城市没有在城市代码列表中,也可输入重力加速度值,点击“确认”进行修正	
3.	例如: 在秤上放 5kg 砝码,校准地为厦门,当前使用地为哈尔滨,此时重量显示为 5.008kg,选择城市代码“黑龙江-哈尔滨”后,点击“确认”,设置重力加速度值成功,点击“确定”关闭弹窗,此时,重量变更为 5.000kg	

2.3 砵码校准

序号	说明	图示
1.	根据 2.1 破坏铅封、进入工厂模式章节进入工厂模式	
2.	① 确保秤保持水平，秤盘上无物体 ② 点击“空秤盘零点校准”，在弹窗中点击“开始”，开始零点校准 ③ 系统提示“空秤盘零点校准成功！”，点击“确定”	  

① 点击“5kg 或 10kg 砝码校准”

② 根据弹窗提示，在秤盘上放上 5kg 或 10kg 整数砝码，例如：5kg

③ 点击“开始”

④ 系统提示“整数重量砝码校准成功！”，点击“确定”即可



2.4 零满重标定

序号	说明	图示
1.	根据 2.1 破坏铅封、进入工厂模式章节进入工厂模式	
2.	① 确保秤保持水平，秤盘上无物体 ② 点击“零重学习”，在弹窗中点击“开始”，开始零重标定 ③ 系统提示“零重学习成功！”，点击“确定”	 ↓ 

3.	① 点击“满重学习” ② 根据弹窗提示，在秤盘上放上满重砝码，例如：15kg ③ 点击“开始” ④ 系统提示“满重学习成功！”，点击“确定”即可	 
4.	若实际操作无满重砝码，可选“2/5 满重学习”进行标定。 ① 例如：15kg 的 2/5 为 6kg，在秤盘上放置 6kg 砝码 ② 点击“2/5 满重学习”，点击“开始” ③ 系统提示“五分之二满重学习成功！”，点击“确定”即可	 

2.5 线性学习

序号	说明	图示
1.	根据 2.1 破坏铅封、进入工厂模式章节进入工厂模式	
2.	① 确保秤保持水平，秤盘上无物体 ② 点击“线性学习 - 零重学习”，在弹窗中点击“开始”，开始线性学习零重标定 ③ 系统提示“【线性学习 - 零重学习】成功！”，点击“确定”	 ↓ 

3.

① 点击“1/3 满重学习”

② 根据弹窗提示，在秤盘上放上 1/3 满重砝码，例如：5kg

③ 点击“开始”

④ 系统提示“【线性学习 - 1/3 满重学习】成功！”，点击“确定”

0.000

5.000

0.00

0.00

去皮

置零

设置

工厂模式

设备SN: OS3B125489501 量程: 6/15kg 精度: 双单段半精度

重力加速度修正

轴心: 福建-厦门 加速度值

砝码校准

空秤盘零点校准 5kg或10kg

零满重学习

零重学习 满重学习 2/5满重学习

线性学习

零重学习 1/3满重学习 2/3满重学习 满重学习

删除

清空

移动支付

结账

123

Z

X

C

V

B

N

M

全部商品

清除

O

P

L

热键商品

1/3满重学习

请确保秤盘上已放置1/3满重砝码，然后开始【线性学习 - 1/3 满重学习】

取消

开始

0.000

5.000

0.00

0.00

去皮

置零

设置

工厂模式

设备SN: OS3B125489501 量程: 6/15kg 精度: 双单段半精度

重力加速度修正

轴心: 福建-厦门 加速度值

砝码校准

空秤盘零点校准 5kg或10kg

零满重学习

零重学习 满重学习 2/5满重学习

线性学习

零重学习 1/3满重学习 2/3满重学习 满重学习

删除

清空

移动支付

结账

123

Z

X

C

V

B

N

M

全部商品

清除

O

P

L

热键商品

提示

【线性学习 - 1/3满重学习】成功！

确定

4.

① 点击“2/3 满重学习”

② 根据弹窗提示，在秤盘上放上 2/3 满重砝码，例如：10kg

③ 点击“开始”

④ 系统提示“【线性学习 - 2/3 满重学习】成功！”，点击“确定”

0.000

10.000

0.00

0.00

去皮

置零

设置

工厂模式

设备SN: OS3B125489501 量程: 6/15kg 精度: 双单段半精度

重力加速度修正

轴心: 福建-厦门 加速度值

砝码校准

空秤盘零点校准 5kg或10kg

零满重学习

零重学习 满重学习 2/5满重学习

线性学习

零重学习 1/3满重学习 2/3满重学习 满重学习

删除

清空

移动支付

结账

123

Z

X

C

V

B

N

M

全部商品

清除

O

P

L

热键商品

2/3满重学习

请确保秤盘上已放置2/3满重砝码，然后开始【线性学习 - 2/3 满重学习】

取消

开始

提示

【线性学习 - 2/3满重学习】成功！

确定

9

5.

① 点击“满重学习”

② 根据弹窗提示，在秤盘上放上满重砝码，例如：15kg

③ 点击“开始”

④ 系统提示“【线性学习 - 满重学习】成功！”，点击“确定”即可



2.6 退出工厂模式

上述设置完毕后，请关机退出工厂模式，具体操作如下：

序号	说明	图示
1.	点击工厂模式弹窗右上角的“X”关闭弹窗	
2.	① 点击右上角“设置” ② 在弹窗中点击“更多设置”	
3.	点击左下角“关机”即可退出工厂模式	